



Preowned Vehicle Inspection Report

Premium inspection report

คะแนน
รวม



โครงสร้าง	ภายนอก	ภายใน	เครื่อง ยนต์
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

ยี่ห้อ : MERCEDES BENZ รุ่น : GLA200 เกียร์ : 5
ทะเบียน : ป้ายแดง จังหวัด : ปี : 2021 สี : Black
หมายเลขตัวถัง : W1N2477876L000077 เลขไมล์ : 116220
วันที่ ตรวจสอบ : 2024-07-15
บริษัทที่ ตรวจสอบ : LEMONAIDE พนักงานที่ตรวจสอบ : ไชยมงคล ไพโรเสียง

การตรวจสอบรถยนต์ผ่านน้ำท่วม

- ☒ ไม่พบรอยน้ำท่วมผ่านน้ำท่วม
☐ ผ่านน้ำท่วมระดับ



Preowned Vehicle Inspection Report

Premium inspection report

วิธีการคำนวณคะแนนการตรวจ

จุดตรวจทั้งหมด 215 จุดตรวจ
หมายเหตุ ถ้ารถคันนั้นไม่มีจุดตรวจที่อยู่ในรายการตรวจให้ใส่ N/A

หัวข้อหลักในการตรวจสอบสภาพรถยนต์และการให้ น้ำหนักคะแนน

หัวข้อหลัก	% การให้ น้ำหนักคะแนน
1. โครงสร้าง	70%
2. ภายนอก	5%
3. ภายใน	5%
4. เครื่องยนต์และระบบไฟฟ้า	20%
5. การตรวจสอบ น้ำท่วมหรือไฟไหม้	หากตรวจสอบพบ มีการหัก 1 คะแนนจากคะแนนรวมที่ได้

Calculation for Premium

ตัวอย่างการคำนวณคะแนนการตรวจ

หัวข้อ	คะแนนเต็ม	คะแนนรวมที่ได้รับ	% คะแนน	คิดคะแนนเป็นดาวตามเงื่อนไข	น้ำหนักการให้คะแนน	สรุปคะแนน
โครงสร้าง	ตามเกณฑ์การให้คะแนนโครงสร้าง			5	70%	3.5
ภายนอก	365	365	100%	5	5%	0.25
ภายใน	120	120	100%	5	5%	0.25
เครื่องยนต์/ระบบไฟฟ้า	ไม่พบความเสียหายให้คะแนน 5 ดาว			5	20%	1
ตรวจสอบ น้ำท่วม/ไฟไหม้	☒ ตรวจสอบไม่พบ ☐ ตรวจสอบพบ					0
สรุปคะแนน						5

เกณฑ์การให้คะแนนโครงสร้าง คะแนนรวมของหัวข้อโครงสร้าง อิงจาก คะแนนของจุดตรวจที่ได้คะแนนน้อยสุดในหัวข้อนี้ เช่น เสาค้ำหลังมีความเสียหายได้คะแนน 4 ดาว แต่จุดตรวจอื่นได้ 5 ดาว คะแนนรวมของหัวข้อโครงสร้างจะได้ 4 ดาว น้ำ 4 ดาว คูณกับน้ำหนักคะแนน 70% คะแนนที่ได้ในหัวข้อนี้คือ 2.8

คะแนนเต็ม

คะแนนรวมที่ได้รับ

คะแนนที่ได้หารคะแนนเต็มในแต่ละหัวข้อ
เช่น $(250/365) = 68\%$

เงื่อนไขการให้คะแนนเป็นดาว ดูจากช่อง % คะแนน
%คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ 80% ได้คะแนนดาว 5 ดาว
%คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ 70% ได้คะแนนดาว 4 ดาว
%คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ 60% ได้คะแนนดาว 3 ดาว
%คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ 50% ได้คะแนนดาว 2 ดาว
%คะแนน ต่ำกว่า 50% ได้คะแนนดาว 1 ดาว

น้ำหนักการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ

จำนวนดาวคูณกับน้ำหนักของแต่ละหัวข้อ
เช่น $5 \times 5\% = 0.25$ คะแนน



Preowned Vehicle Inspection Report

Premium inspection report

คำอธิบายการคิดคะแนนดาวในหัวข้อ โครงสร้าง ภายนอก และภายใน

คำอธิบายการคิดคะแนนดาวในหัวข้อ โครงสร้าง

ถ้าโครงสร้างมีความเสียหายในชิ้นส่วนต่างๆ จะนับคะแนนดาวตาม Level ที่ชิ้นส่วนนั้นระบุอยู่ โดยมีเงื่อนไขคือ

หากชิ้นส่วนที่เสียหายอยู่ใน level A คะแนนดาว คือ 3 ดาว

หากชิ้นส่วนที่เสียหายอยู่ใน level B คะแนนดาว คือ 2 ดาว

หากชิ้นส่วนที่เสียหายอยู่ใน level C คะแนนดาว คือ 1 ดาว

โดยคะแนนดาวรวมในหัวข้อโครงสร้าง อ้างจาก คะแนนของจุดตรวจที่ได้คะแนนดาวน้อยที่สุดในหัวข้อโครงสร้าง เช่น

- ถ้าเสียหายที่ แชชชีหน้า เป็นความเสียหาย Level B จะคะแนนดาว 2 ดาว ดังนั้นหัวข้อโครงสร้าง จะมีคะแนนดาวรวมเท่ากับ 2 ดาว
- ถ้าไม่มีความเสียหายที่ชิ้นส่วนใดเลย หัวข้อโครงสร้างจะได้คะแนน 5 ดาว ทั้งนี้

Level of		Level A	
Position	Parts - Car Inspection	Parts - Car Inspection(Thai)	Score
1	Front Cross Member	คานขวางแอ็คเซียหน้า	3
2	Front Cross Member Support	คานขวางแอ็คเซียหน้าเสริม	3
11	Front Pillar(Right Side)	เสาปาร์ตฝั่งขวา	3
12	Front Pillar(Left Side)	เสาปาร์ตฝั่งซ้าย	3
13	Centre Pillar(Right Side)	เสากลางฝั่งขวา	3
14	Centre Pillar(Left Side)	เสากลางฝั่งซ้าย	3
15	Right Inner Step	บันไดด้านฝั่งขวา	3
16	Left Inner Step	บันไดด้านฝั่งซ้าย	3
19	Roof Pillar	เสาหลังคา	3
24	Rear Cross Member	คานขวางแอ็คเซียท้าย	3
26	Front Cross Member(Bolt On)	คานขวางแอ็คเซียหน้า(ยึดบน)	3
33	Mark from frame machine on step	รอยบนเครื่องยึดตัวกับบันได	3
34	Radiator core support	คานหมักน้ำ	3
37	Rear end panel	แผงหลังท้าย	3
38	Right extension panel	แผงรอยพับปลายบังโคลนด้านหลังฝั่งขวา	3
39	Left extension panel	แผงรอยพับปลายบังโคลนด้านหลังฝั่งซ้าย	3

Level of		Level B	
Position	Parts - Car Inspection	Parts - Car Inspection(Thai)	Score
3	Front Cross Member	กระโหลกบังโคลนหน้าฝั่งขวา	2
4	Front Cross Member Support	กระโหลกบังโคลนหน้าฝั่งซ้าย	2
5	Front Side Member(Right Side)	แอ็คเซียหน้าฝั่งขวา	2
6	Front Side Member(Left Side)	แอ็คเซียหน้าฝั่งซ้าย	2
7	Rear Side Member(Right Side)	แอ็คเซียหลังฝั่งขวา	2
8	Rear Side Member(Left Side)	แอ็คเซียหลังฝั่งซ้าย	2
9	Right Rear Inner Fender Panel	กระโหลกบังโคลนหลังฝั่งขวา	2
10	Left Rear Inner Fender Panel	กระโหลกบังโคลนหลังฝั่งซ้าย	2
17	Right Wheel Well(Inner)	ถังล้อด้านในฝั่งขวา	2
18	Left Wheel Well(Inner)	ถังล้อด้านในฝั่งซ้าย	2
23	Rear Floor/Trunk Floor	พื้นท้าย/คานขวางอะไหล่	2
27	Right Bonnet Inner Panel(Bolt On)	กระโหลกบังโคลนหน้าฝั่งขวา(ยึดบน)	2
28	Left Bonnet Inner Panel(Bolt On)	กระโหลกบังโคลนหน้าฝั่งซ้าย(ยึดบน)	2
29	Dash Panel (Located In Front Of Axle Shaft)	แผงหลังเครื่องด้านหน้า	2
30	Dash Panel (Located Behind Axle Shaft)	แผงหลังเครื่องด้านหลัง	2
35	Right wheel well(outer)	ถังล้อด้านนอกฝั่งขวา	2
36	Left wheel well(outer)	ถังล้อด้านนอกฝั่งซ้าย	2

Level of		Level C	
Position	Parts - Car Inspection	Parts - Car Inspection(Thai)	Score
20	Centre Floor Panel	พื้นกลางตัวรถ	1
21	Floor Side Support Member (Right side)	แอ็คเซียกลางพื้นรถฝั่งขวา	1
22	Floor Side Support Member (Left side)	แอ็คเซียกลางพื้นรถฝั่งซ้าย	1
25	Front Floor	พื้นรถด้านหน้า	1
31	Floor side support/Cross member (Right side)	คานขวางแอ็คเซียกลางพื้นรถฝั่งขวา	1
32	Floor side support/Cross member (Left side)	คานขวางแอ็คเซียกลางพื้นรถฝั่งซ้าย	1


คำอธิบายการคิดคะแนนดาวในหัวข้อ ภายนอก

คะแนน 5 ดาว	ไม่มีความเสียหายหรือมีรอยบุบ/ครูด/สีแตก ขนาดเล็ก(S,S,0 Size)ไม่เกิน2แผล
คะแนน 4 ดาว	มีรอยบุบ/ครูด/สีแตก ขนาดกลาง(M Size)ไม่เกิน2แผล
คะแนน 3 ดาว	มีรอยบุบ/ครูด /สีแตก ขนาดกลาง(M Size)ไม่เกิน3แผล
คะแนน 2 ดาว	มีรอยบุบ/ครูด/แตก ขนาดกลาง(L Size)ไม่เกิน2แผล
คะแนน 1 ดาว	มีรอยบุบ/ครูด/สีแตก ขนาดกลาง(L Size)มากกว่า3แผล

คำอธิบายการคิดคะแนนดาวในหัวข้อ ภายใน

คะแนน 5 ดาว	ไม่มีความเสียหายหรือมีรอยขีดข่วน ขนาดเล็ก(S Size)
คะแนน 4 ดาว	มีรอยความชำรุดเสียหาย ทรุด /สกปรก ขนาดกลาง(M Size)ไม่เกิน2แผล
คะแนน 3 ดาว	มีรอยความชำรุดเสียหาย ทรุด/สกปรก/จึกขาด ขนาดกลาง(M Size)ไม่เกิน2แผล
คะแนน 2 ดาว	มีรอยความชำรุดเสียหาย ทรุด/สกปรก/จึกขาด/รอยแตกฉา ขนาดใหญ่(L Size)
คะแนน 1 ดาว	มีรอยความชำรุดเสียหาย ล้อคไม่อยู่/ทรุด/จึกขาด/รอยแตกฉา/มีรอยการซ่อมแซม ขนาดใหญ่(L Size)

Chassis Evaluation Standards

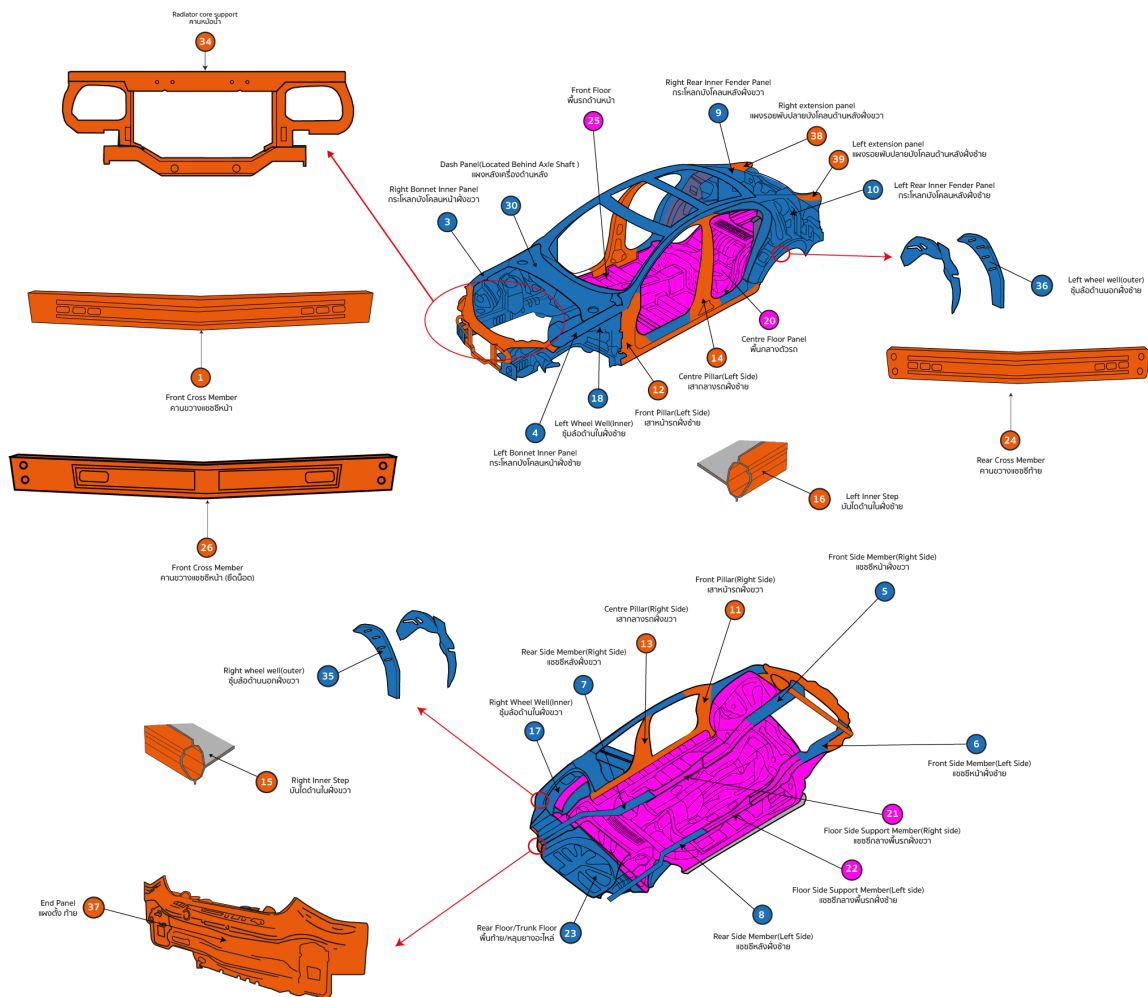



Preowned Vehicle Inspection Report

Premium inspection report

Chassis Evaluation Standards

Damage Level A

1	คานขวางแชชชีหน้า	Front Cross Member
2	คานขวางแชชชีหน้าเสริม	Front Cross Member Support
11	เสาหน้ารถฝั่งขวา	Front Pillar(Right Side)
12	เสาหน้ารถฝั่งซ้าย	Front Pillar(Left Side)
13	เสากลางรถฝั่งขวา	Centre Pillar(Right Side)
14	เสากลางรถฝั่งซ้าย	Centre Pillar(Left Side)
15	บันไดด้านในฝั่งขวา	Right Inner Step
16	บันไดด้านในฝั่งซ้าย	Left Inner Step
19	เสาหลังคารถ	Roof Pillar
24	คานขวางแชชชีท้าย	Rear Cross Member
26	คานขวางแชชชีหน้า(ยึดนอต)	Front Cross Member(Bolt On)
33	รอยจับเครื่องดึงตัวถังที่บันได	Mark from frame machine on step
34	คานหมอน้ำ	Radiator core support
37	แผงดัดท้าย	Rear end panel
38	แผงรอยพับปลายบังโคลนด้านหลังฝั่งขวา	Right extension panel
39	แผงรอยพับปลายบังโคลนด้านหลังฝั่งซ้าย	Left extension panel

Damage Level C

20	พื้นกลางตัวรถ	Centre Floor Panel
21	แชชชีกลางพื้นรถฝั่งขวา	Floor Side Support Member(Right side)
22	แชชชีกลางพื้นรถฝั่งซ้าย	Floor Side Support Member(Left side)
25	พื้นรถด้านหน้า	Front Floor
31	คานขวางแชชชีกลางพื้นรถฝั่งขวา	Floor side support/Cross member (Right side)
32	คานขวางแชชชีกลางพื้นรถฝั่งซ้าย	Floor side support/Cross member (Left side)

Damage Level B

3	กระโหลกบังโคลนหน้าฝั่งขวา	Right Bonnet Inner Panel
4	กระโหลกบังโคลนหน้าฝั่งซ้าย	Left Bonnet Inner Panel
5	แชชชีหน้าฝั่งขวา	Front Side Member(Right Side)
6	แชชชีหน้าฝั่งซ้าย	Front Side Member(Left Side)
7	แชชชีหลังฝั่งขวา	Rear Side Member(Right Side)
8	แชชชีหลังฝั่งซ้าย	Rear Side Member(Left Side)
9	กระโหลกบังโคลนหลังฝั่งขวา	Right Rear Inner Fender Panel
10	กระโหลกบังโคลนหลังฝั่งซ้าย	Left Rear Inner Fender Panel
17	ชั้นล้อด้านในฝั่งขวา	Right Wheel Well(Inner)
18	ชั้นล้อด้านในฝั่งซ้าย	Left Wheel Well(Inner)
23	พื้นท้าย/หลุมยางอะไหล่	Rear Floor/Trunk Floor
27	กระโหลกบังโคลนหน้าฝั่งขวา(ยึดนอต)	Right Bonnet Inner Panel(Bolt On)
28	กระโหลกบังโคลนหน้าฝั่งซ้าย(ยึดนอต)	Left Bonnet Inner Panel(Bolt On)
29	แผงหลังเครื่องด้านหน้า	Dash Panel(Located In Front Of Axle Shaft)
30	แผงหลังเครื่องด้านหลัง	Dash Panel(Located Behind Axle Shaft)
35	ชั้นล้อด้านนอกฝั่งขวา	Right wheel well(outer)
36	ชั้นล้อด้านนอกฝั่งซ้าย	Left wheel well(outer)



Preowned Vehicle Inspection Report

Premium Inspection Analysis

Customer Name	: MERCEDES-BENZ MOBILITY (THAILAND) CO., LTD.	Inspection Date	: 2024-07-15
Tel.	: 0873663242	Lemon Inspection ID	: LEMON24070233
Inspector	: ไชยมงคล ไพโรลีง	Approved By	:

Details

Brand	MERCEDES BENZ	Model year	2021
Model	GLA200	Engine Code - No.	28291430400081
Sub-model	AMG Dynamic	Registration year	2021-01-08
Registration No.	ป้ายแดง	Chassis No.	W1N2477876L000077
Current Mileage(km.)	116220	Engine Capacity(cc.)	1300

Inspection Lists

Grading

1. Exterior	★★★★★
2. Chassis	★★★★★
3. Interior	★★★★★
4. Engine & Mechanical	★★★★★
5. Overall	★★★★★


This vehicle has been inspected by the SCHIC INSPECTION BY LEMON-AIDE inspection service.

Inspector


ไชยมงคล ไพโรลีง

Approved By


Vehicle Front Image

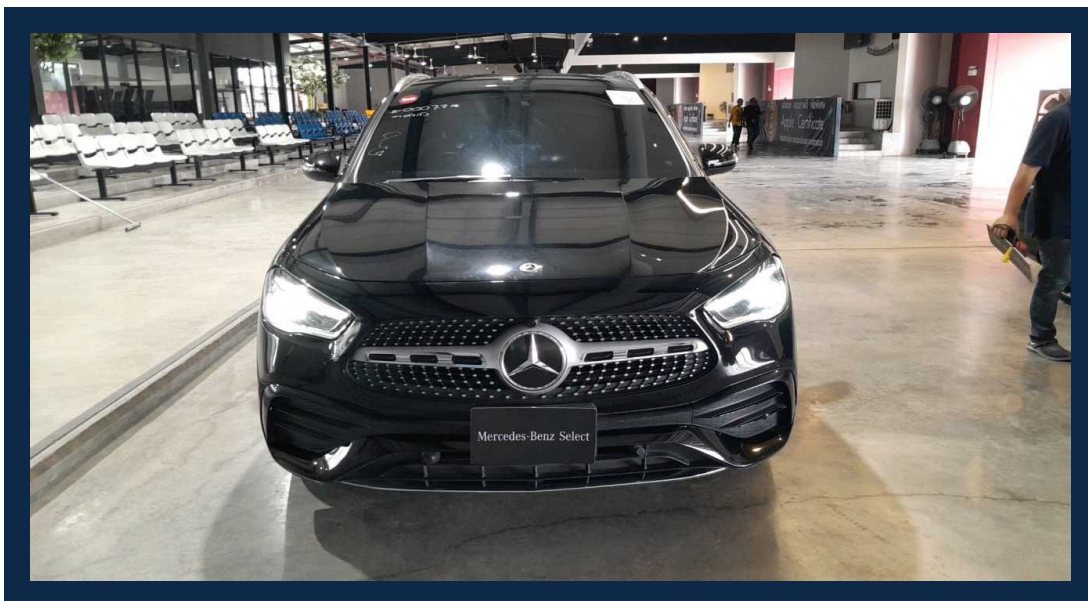

Vehicle Back Image

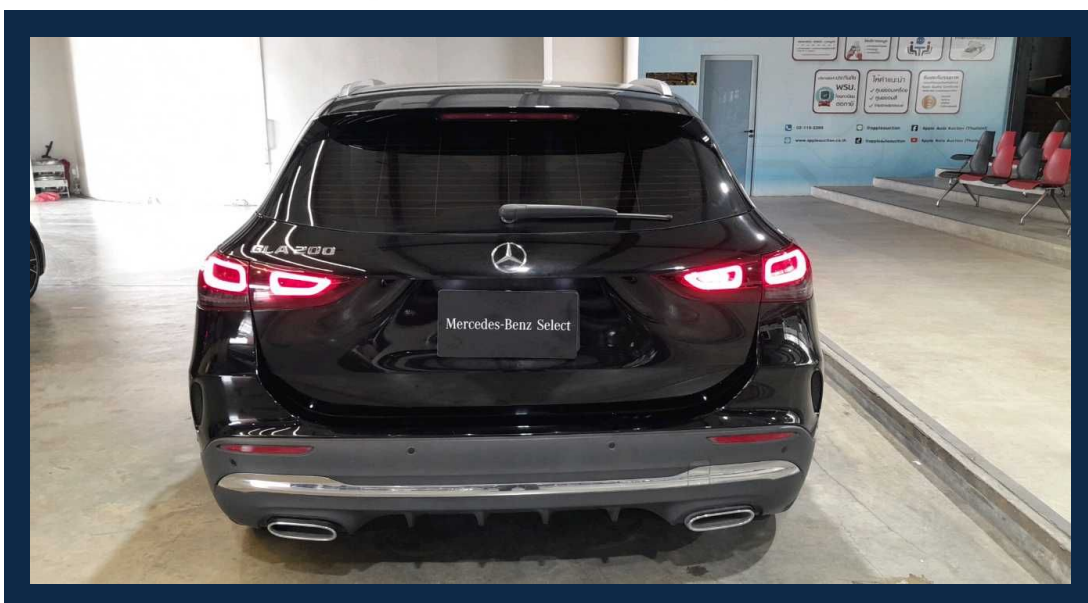


Vehicle Front Left Image

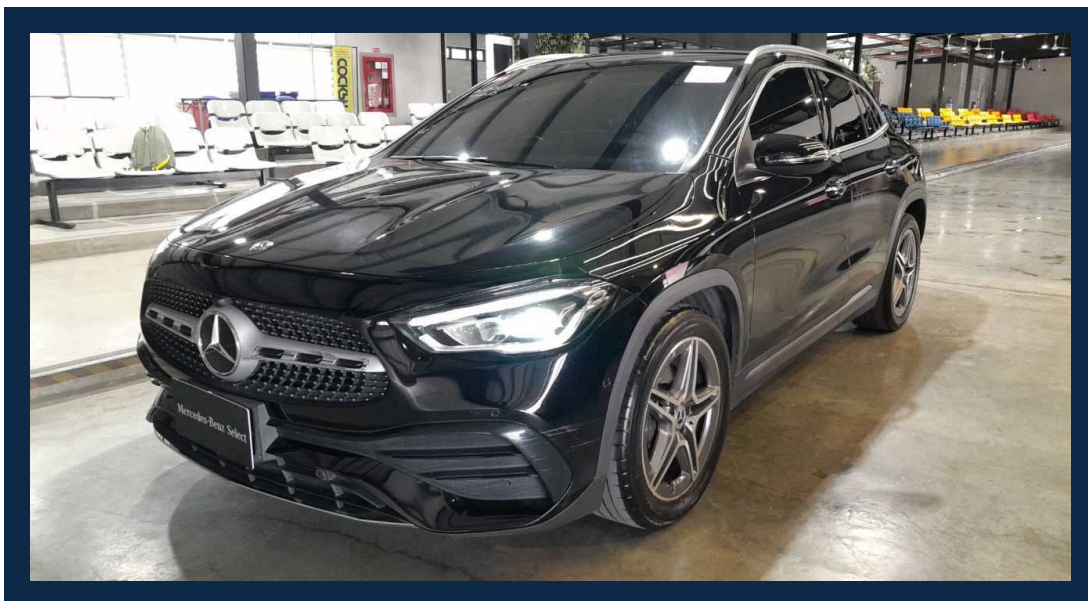


Vehicle Front Right Image




Vehicle Rear Left Image

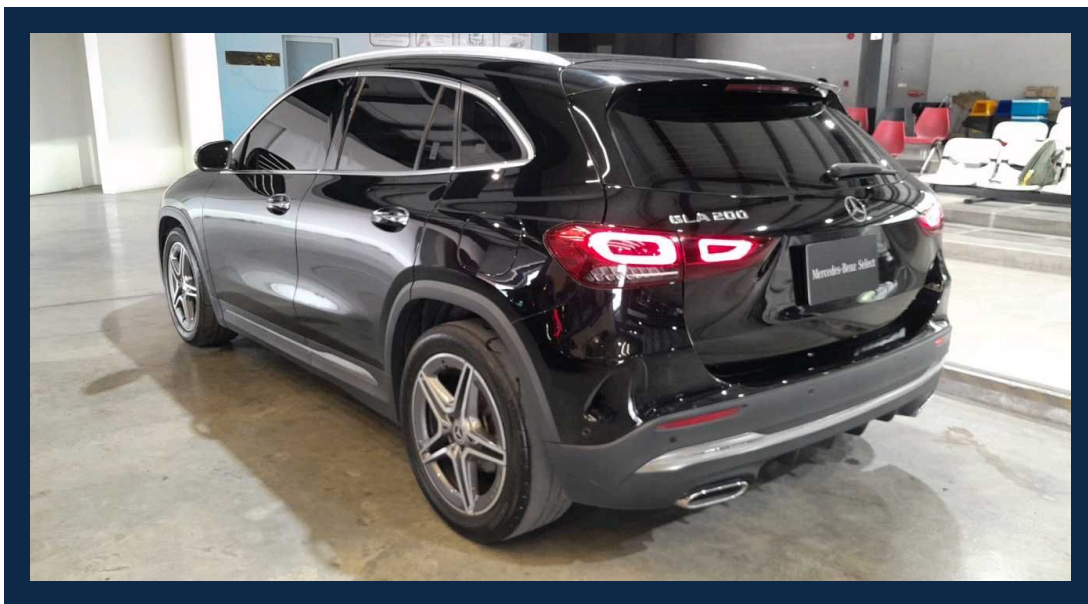

Vehicle Rear Right Image

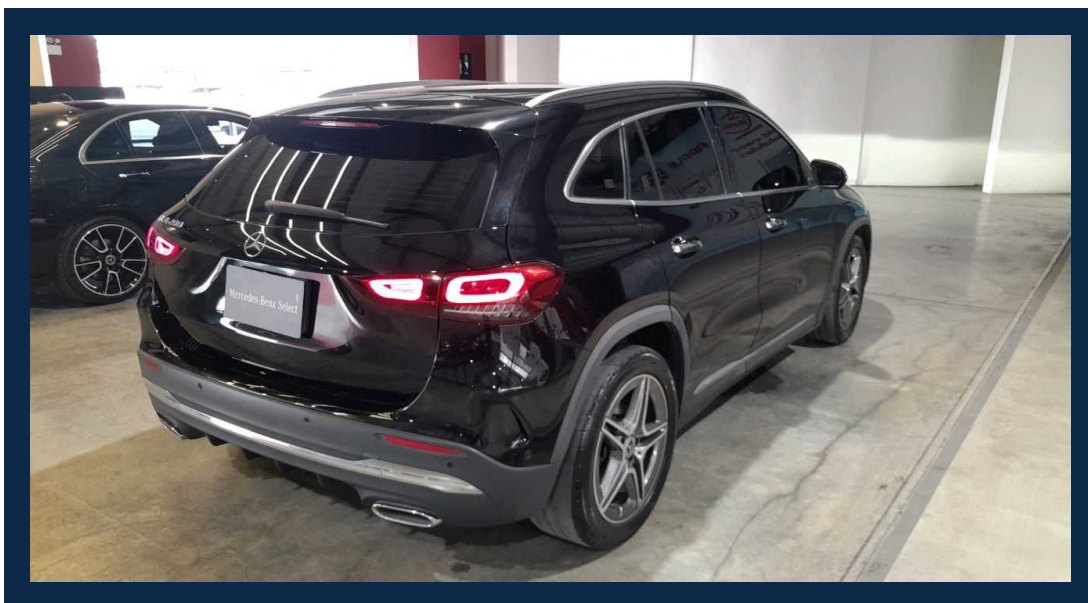


Vehicle Odometer Image

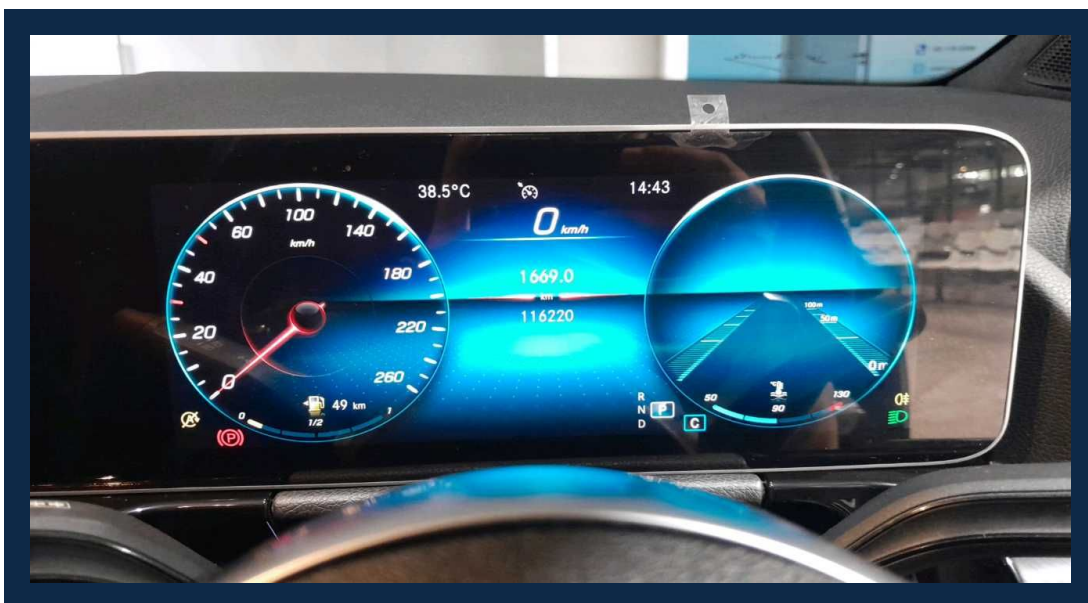


Vehicle Chassis Image




Vehicle Engine Number Image

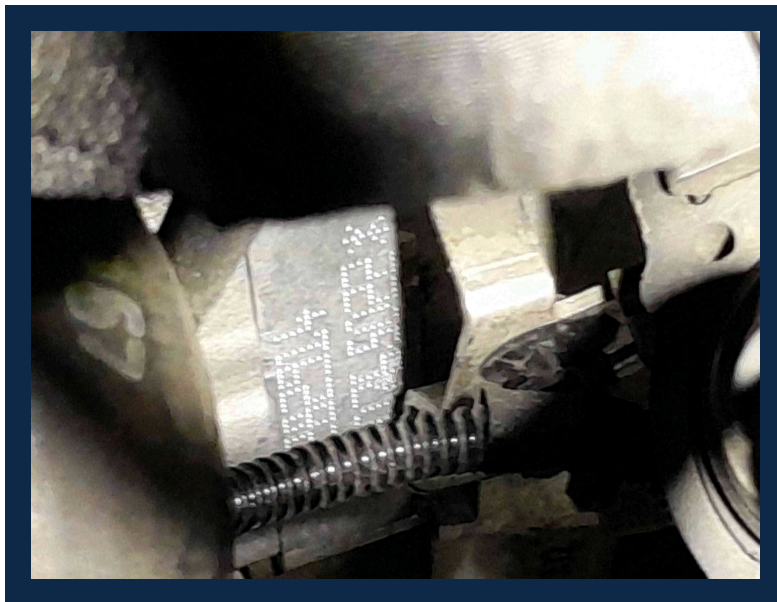


OBD Vehicle Identity Analysis

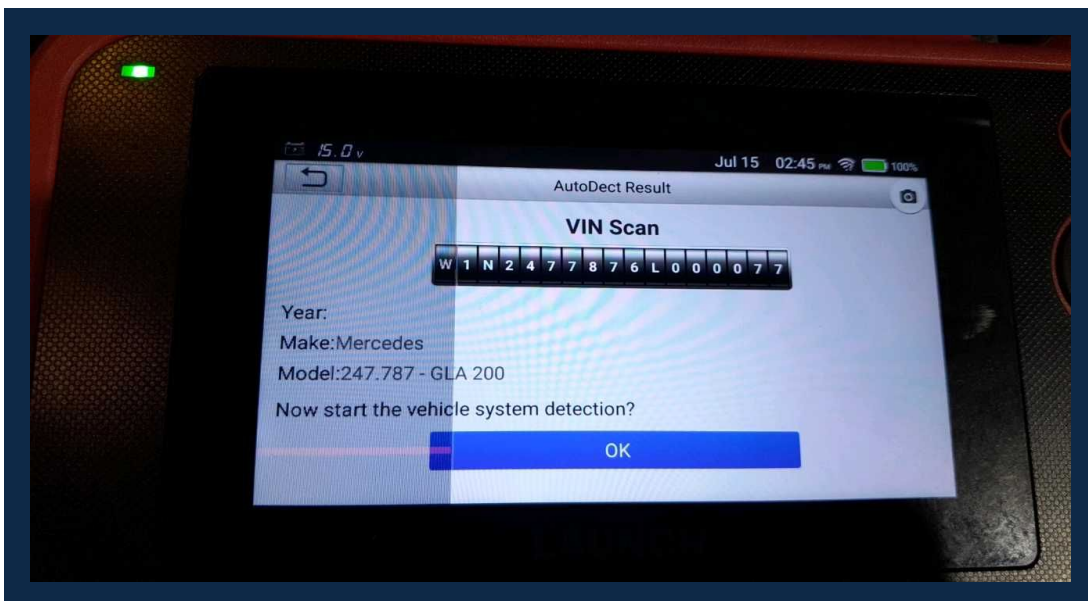


OBD Vehicle Health Analysis

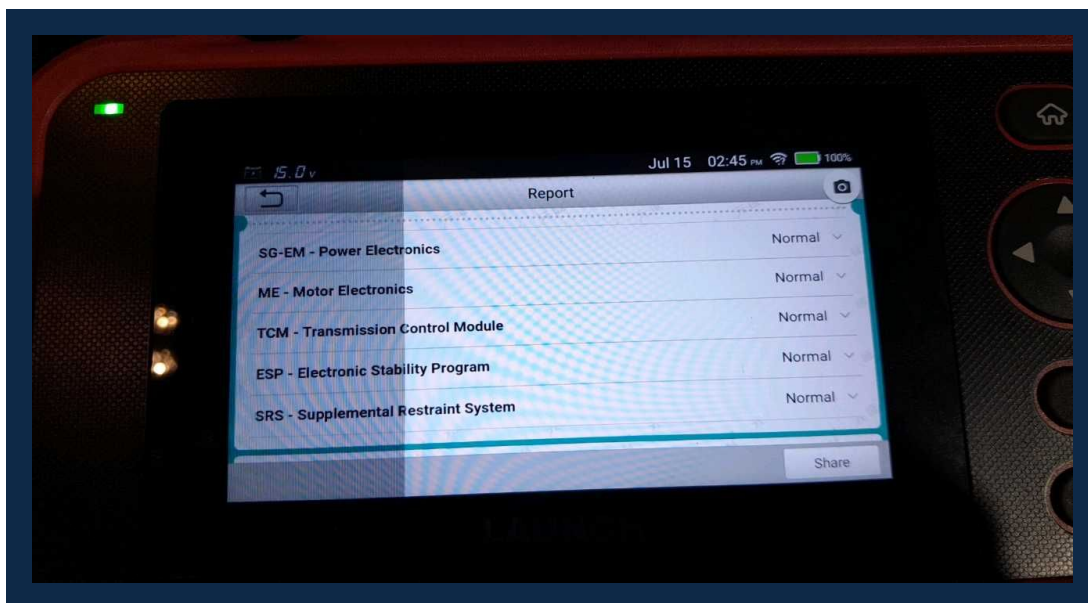


Passenger Front Console Image

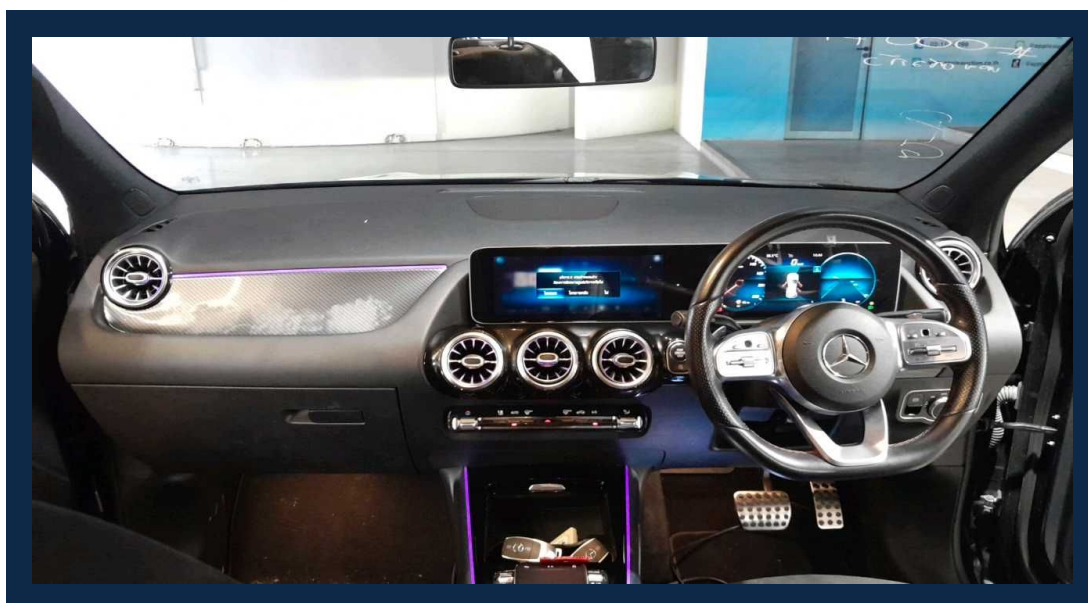


Passenger Front Seat Image

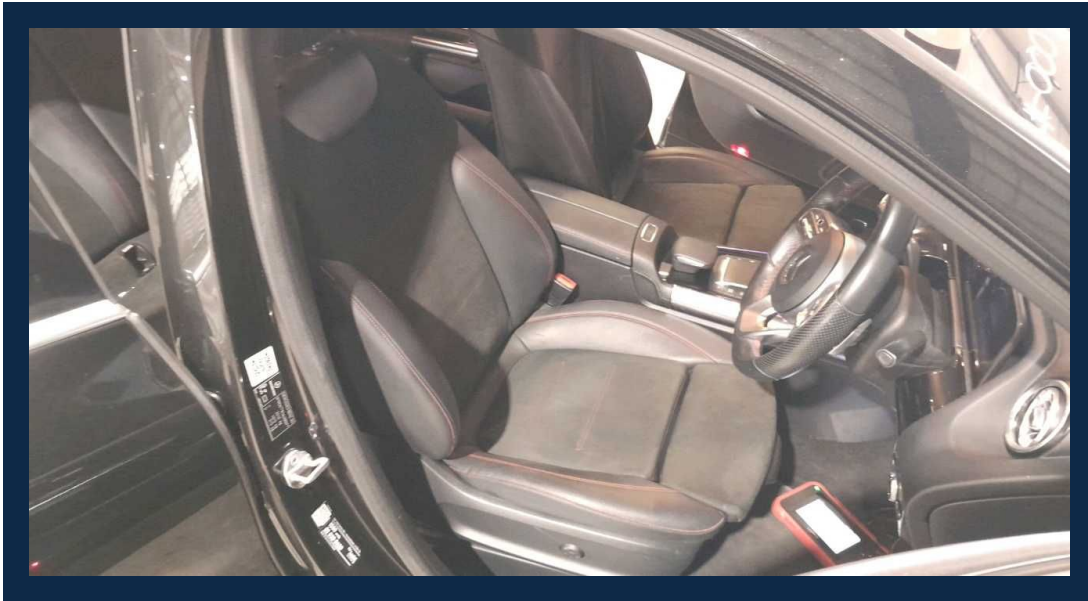


Passenger Ceiling Part Image

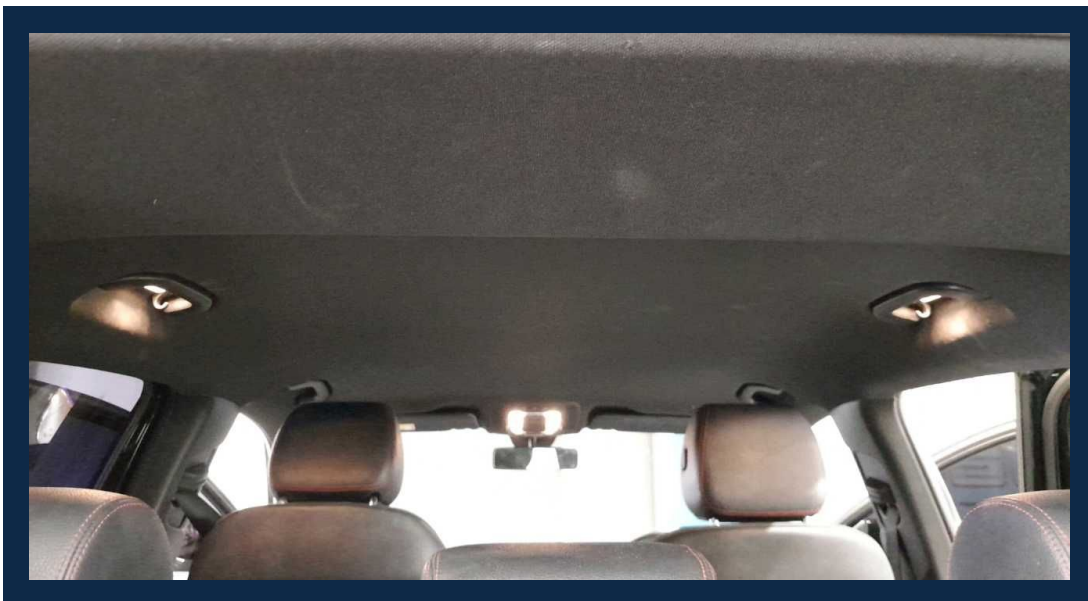

Passenger Back Seat Image

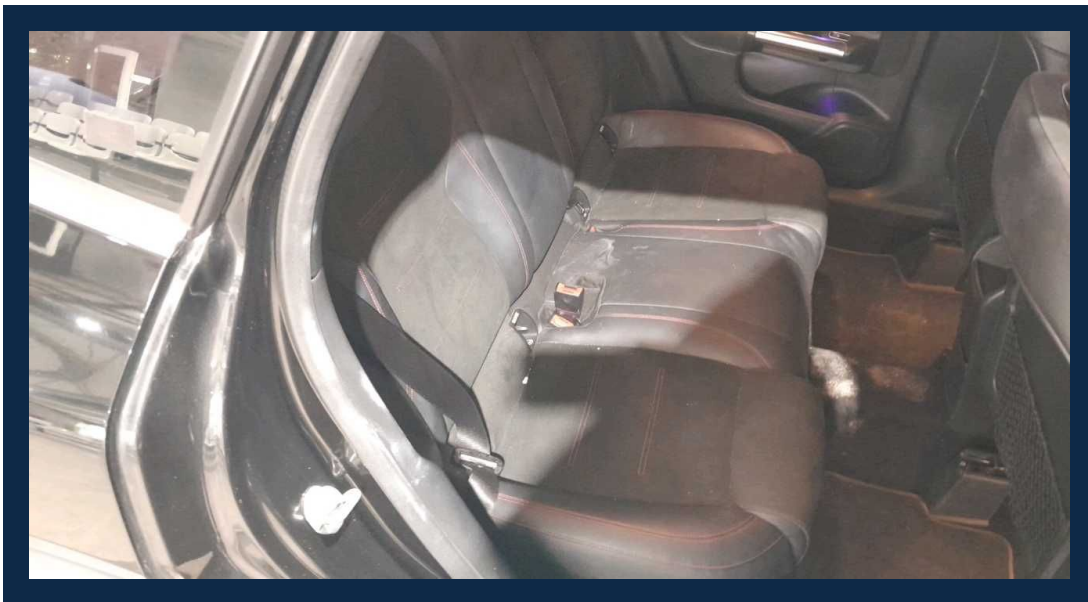

Exterior Inspection Points

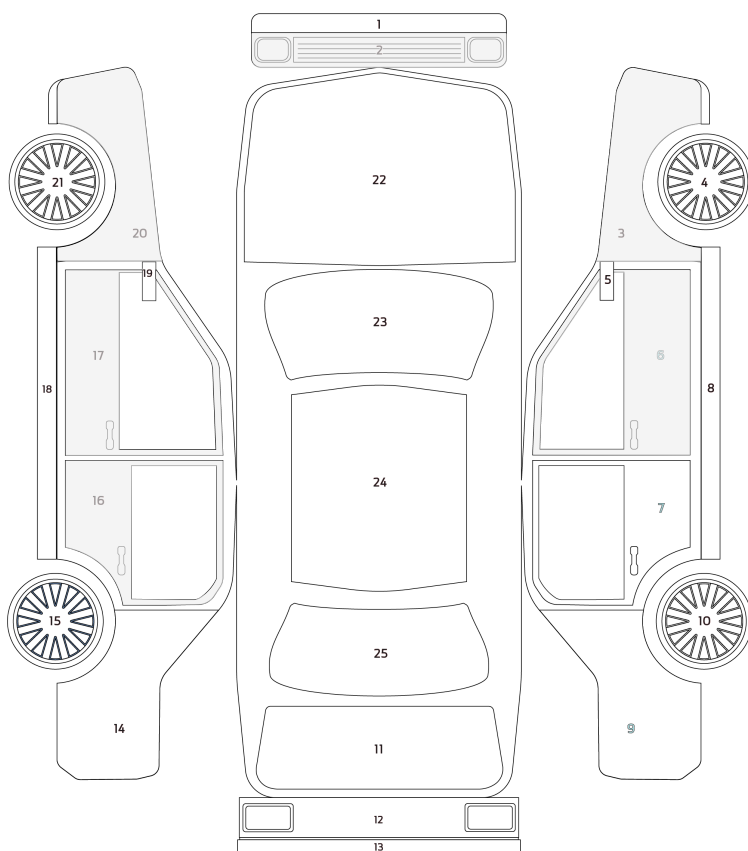

Exterior Status	
O	Original
N	New Parts
BP	New Body Paint Job
X	Need Replacing

Exterior Inspection Report

1. Front Skirt	O	14. Left Skirt	O
2. Front Bumper	O (S2)	15. Left Wing Mirror	O
3. Front Right Fender	O (S2)	16. Front Windshield	O
4. Front Right Wheel	O	17. Roof	O
5. Front Left Fender	O (S1)	18. Rear Right Fender	O
6. Front Left Wheel	O	19. Rear Bonnet	O
7. Front Bonnet	O	20. Back Right Wheel	O
8. Right Wing Mirror	O	21. Rear Bumper	O
9. Front right door	O (S1)	22. Rear Skirt	O
10. Rear Right Door	O	23. Rear Left Fender	O
11. Right Skirt	O	24. Back Left Wheel	O
12. Rear Left door	O (S1)	25. Back Windshield	O
13. Front left door	O (S1)		


Main Status

BP	New Body Paint Job
N	New Parts
O	Original
X	Need Replacing

Sub Status

S	Scratched	G	Stone Chip on Glass
D	Dent	Y	Cracked
R	Rust	E	Dimple
C	Corrosion	F	Paint Fade


Vehicle Defect Notices

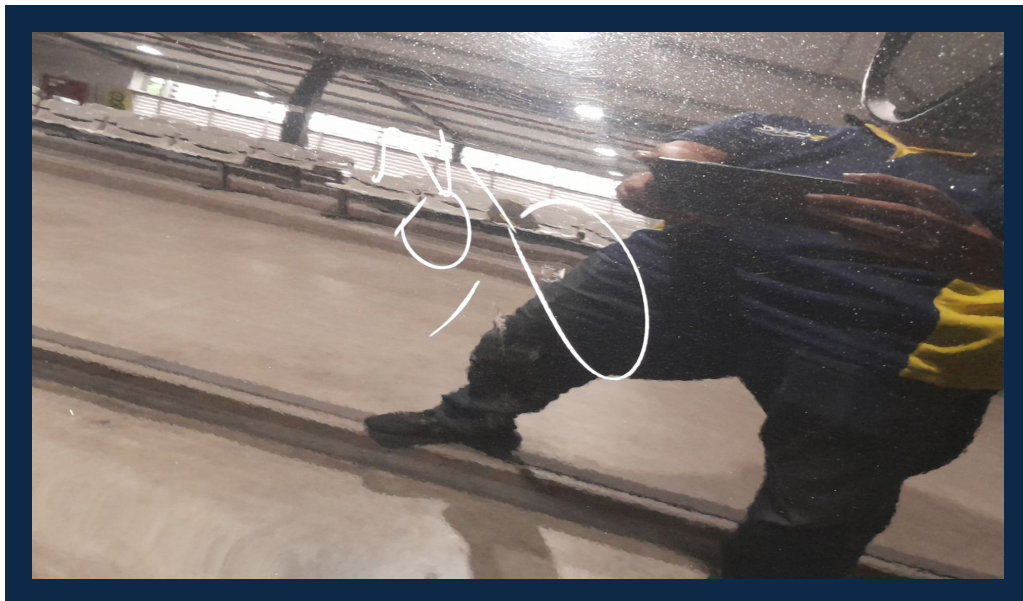

Vehicle Defect Notices







Vehicle Defect Notices

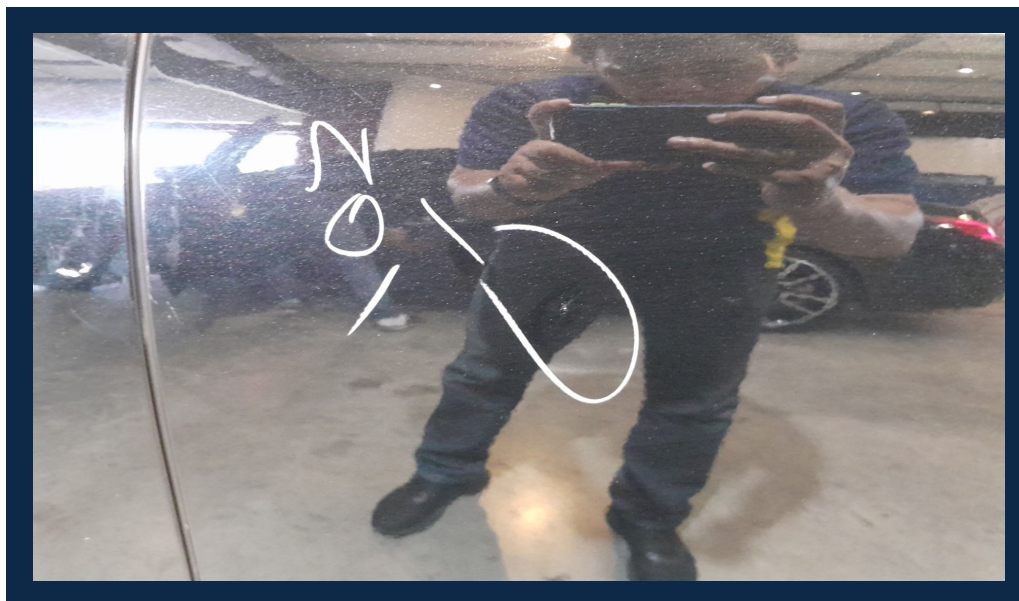

Tire Condition Report


Conditions Report	Tire Status	Date Code	Tire Depth(mm)
1. Front Left Tire Condition	Swelling	1723	5
2. Front Right Tire Condition	Normal	1223	5
3. Back Left Tire Condition	Bald Tire	4523	2
4. Back Right Tire Condition	Bald Tire	1922	2

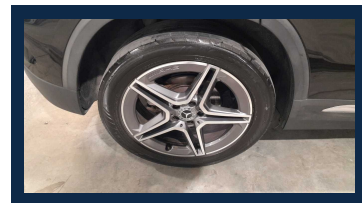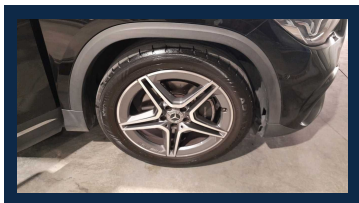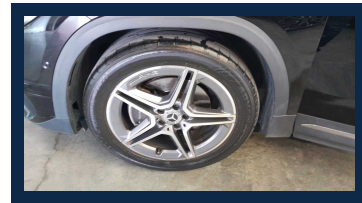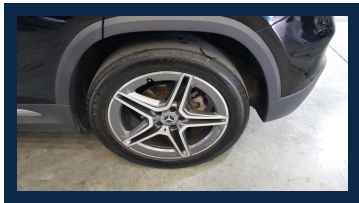

Battery Condition Report

Conditions Report	Details
1. Battery Status	Pass
2. Resting Voltage(V.)	12
3. Charging Voltage(V.)	15

Chassis Report

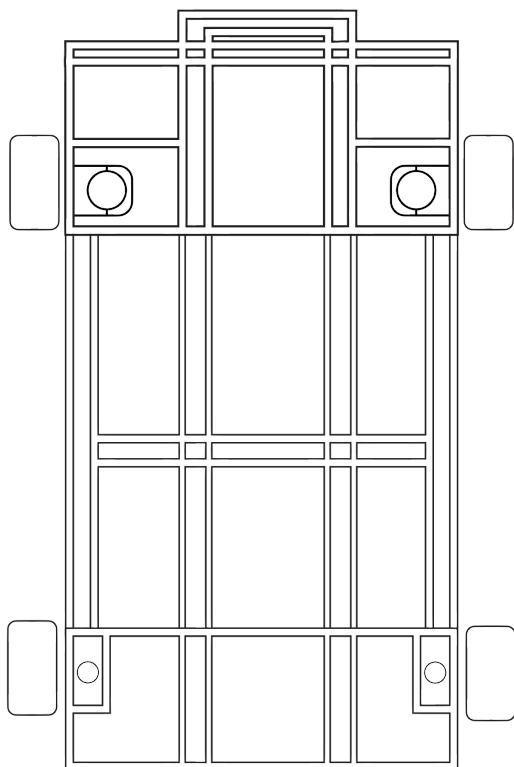

Damage Level

No Damage


Level A

Level B

Level C

No dent in the under carriage (th)	PASS
No deform chassis or chassis frame (th)	PASS
No visible corrosion on the chassis or chassis frame (th)	PASS
No missing part on the chassis frame (th)	PASS
Half cut Analysis (th)	PASS
Chassis Damage Level	No Damage

Interior Inspection Points

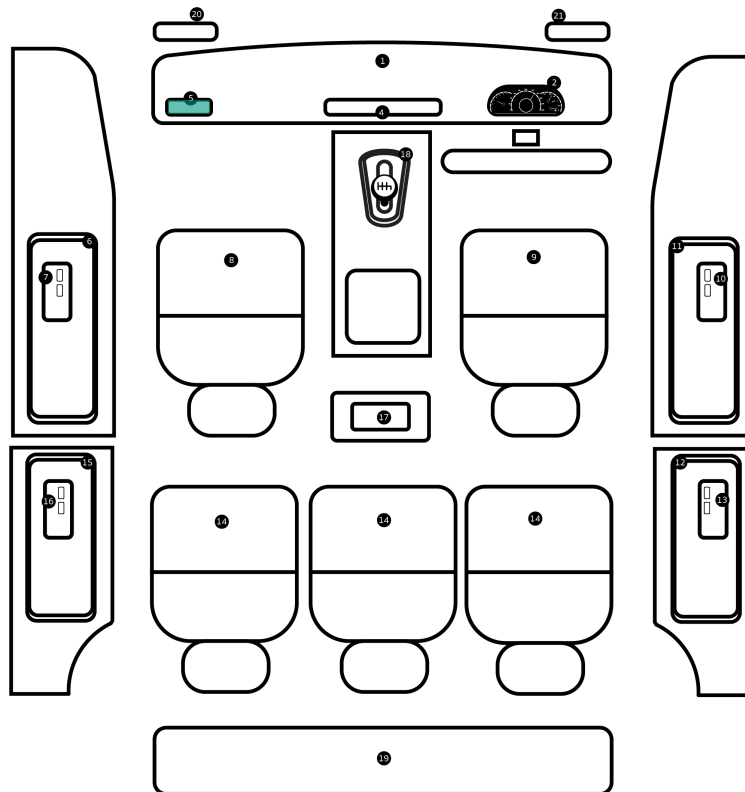

Scratched/Faded items	S
Sunken/Sagging car seats	D
Tear/Cracks	Y
Failed Electrical Equipment	E

Interior Report

1. Dashboard	
2. Sound system and monitor	
3. Air conditioning system	
4. Console	
5. Steering wheel and control panel	
6. Gear knob	
7. Left Headliner	
8. Right Headliner	
9. Left power window master	
10. Front left door panel	
11. Front left seat	
12. Front right seat	
13. Window control switch, front right door	
14. Front right door panel	
15. Right rear power window master switch	
16. Right rear door panel	

17. Left rear power window master switch	
18. Rear Seat 1	
19. Rear Seat 2	
20. Rear Seat 3	
21. Left rear door panel	
22. Luggage storage area	
23. Rear	


Vehicle Overview

1. Vehicle Engine Number Analysis (th)	PASS	14. Air Conditioning and Heating System (th)	PASS
2. Vehicle Chassis Number Analysis (th)	PASS	15. Front and Rear Suspension (th)	PASS
3. Vehicle Original OEM Color Analysis (th)	PASS	16. Drive Axle (th)	PASS
4. Engine System (th)	PASS	17. High Tech (th)	PASS
5. Transmission System (th)	PASS	18. Passenger Comfort (th)	PASS
6. Electrical System (th)	PASS	19. Security System (th)	PASS
7. Brake System (th)	PASS	20. Safety Active (th)	PASS
8. Steering System (th)	PASS	21. Safety Passive (th)	PASS
9. Fuel System (th)	PASS	22. Original Mileage Analysis (th)	PASS
10. Four-wheel Drive (th)	PASS	23. Overall Chassis Analysis (th)	PASS
11. Turbocharger/Supercharger (th)	PASS	24. Overall Exterior Analysis (th)	PASS
12. Fuel Injection and Engine Management System (th)	PASS	25. Overall Interior Analysis (th)	PASS
13. Engine Cooling System (th)	PASS		

Flood Report

Evidence of Flood


No

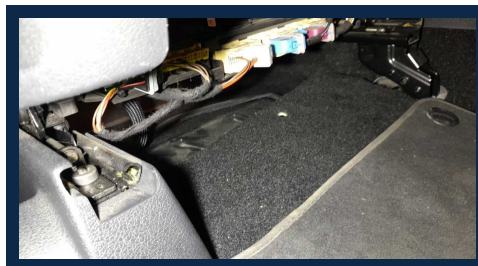

Fire Report

Evidence of Fire

No

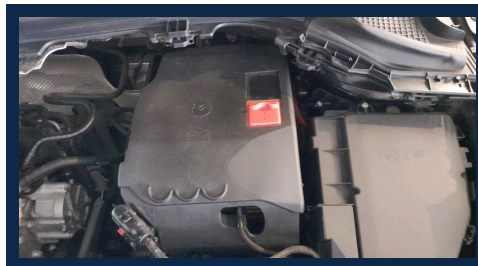

Inspector Note

Vehicle : MERCEDES BENZ GLA200 ป้ายแดง

Chassis number : W1N2477876L000077

Inspection date : 2024-07-15

Inspector : ภายนอก(Exterior) : การตรวจสอบสภาพภายนอกโดยรวมไม่พบหลักฐานการซ่อมแซมทำสี/พบรอยถลอกที่ กันชนหน้า/บังโคลนหน้าขวา/ประตูหน้าขวาบังโคลนหลังซ้าย/ประตูหลังซ้าย/ประตูหน้าซ้าย/บังโคลนหน้าซ้าย / สภาพ ยางทั้ง 4 เส้น ปี23 เสื่อม 3 เส้นยางหน้าขวาสภาพดี ภายใน(Interior) : ภายในปกติ /คอนโทรลหน้าซ้ายซีดจาง/ฟิล์ม กระจกเสื่อมสภาพเรียบรอย ,อุปกรณ์ไฟฟ้า แอร์ วิทยุFM ใช้งานได้ตามมาตรฐานครบปกติ เครื่องยนต์(Engine) : เครื่องยนต์ ทำงานได้ปกติ ,วิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่อง OBDII ไม่พบสิ่งผิดปกติ (ไม่ได้ทดสอบขับขึ้น) โครงสร้าง(Frame) : อุบัติเหตุ ไม่มี ,โครงสร้างหลักปกติ ไม่มีการซ่อมแซมโครงสร้างหรือมีการชนถึงโครงสร้าง

Vehicle Certification : Pass the inspection standard of SCHIC INSPECTION BY LEMON-AIDE